


雨水侵入による故障

(基盤に錆びが発生し故障した事例)

事例写真

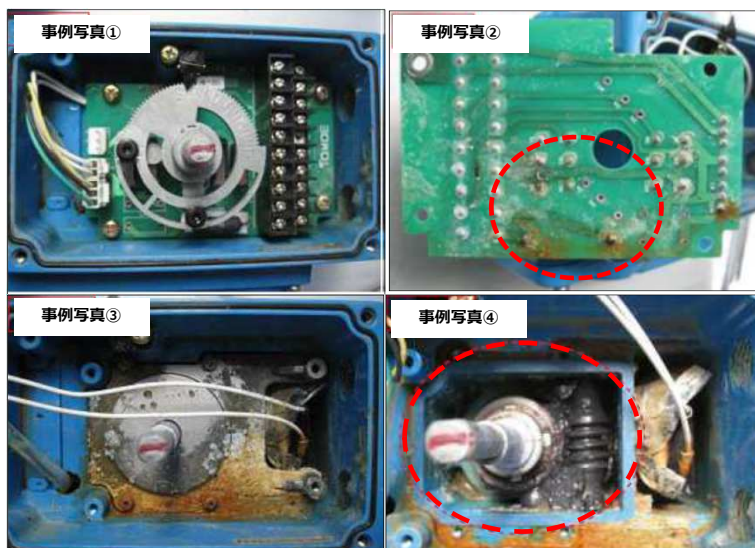

原因

- 駆動部のカバー用シール材の破損
- 駆動部のカバーの固定が不十分
- 配線口のコネクタ部のシール不良（締付不足及びガスケットの摩耗）
- 電気配線用配管内部からの雨水侵入

対策

- カバーを固定する際は、以下の2点に注意し、固定用のねじを最後まで締め付けてください。
 - ①シール材が溝に納まっていること
 - ②異物を挟まないこと
- 配線口にコネクタを取り付ける際には、必ずガスケットを取り付けてください。
- 電気配線用配管は、配線口よりも一旦水平レベルを下げてから立ち上げ、配管してください。

